



VF1HJD20869674386 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

Müşteri	A*****K	Telefon:	530****227	Tarih:	02.02.2026	Rapor No:	743364-00153
---------	---------	----------	------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: 1

Plaka	34FYM716
Marka Model:	DACİA
Model Yılı	
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	03.02.2026 / YOK
Muayene Geçerlilik	-
Kasa Tipi	Otomobil / SUV 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1(cc) / 1(kw)
Kilometre	102.072

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: Var Problemsiz

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

HASAR KAYDI DURUMU*

KONTROL

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: A*****K
Vergi / TC Numarası:
Telefon: 530****227

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK
ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ
İş Yeri Yetkilisi: KADİR KARAMAN
Yetkili İmza:

Mersis Numarası: 0325115592900010
TSE: 34-HYB-21692

Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:
161/B Bayrampaşa/İstanbul




VF1HJD20869674386 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

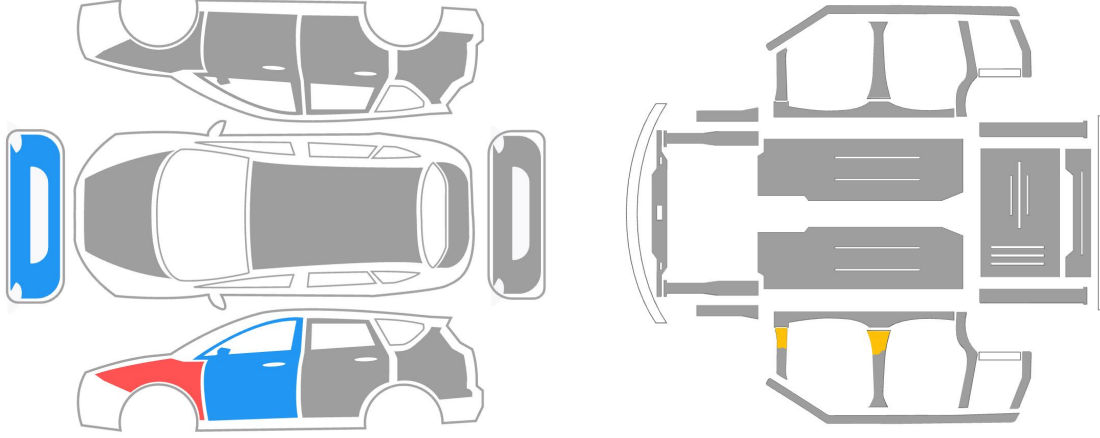

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(2) | ■ : Lokal Boyalı(2) | ■ : Değişen(1)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJINAL	[80 - 120]	Kimyasal Deformasyon Var,
Kaput	ORIJINAL	[80 - 120]	Taş İzi Var,
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[80 - 120]	
Sol Ön Kapı	BOYALI	[80 - 800]	Boyalı, İşlemlı,
Sol Arka Kapı	ORIJINAL	[80 - 120]	
Sol Arka Çamurluk	ORIJINAL	[80 - 120]	
Bagaj	ORIJINAL	[80 - 120]	
Sağ Arka Çamurluk	ORIJINAL	[80 - 120]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sağ Arka Kapı	ORIJINAL	[80 - 120]	Taş İzi Var, Çizik Var,
Sağ Ön Kapı	ORIJINAL	[80 - 120]	Taş İzi Var,
Sağ Ön Çamurluk	ORIJINAL	[80 - 120]	
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	Plastik/Karbon		Çizik, Sürtme Var,



VF1HJD20869674386 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORIJINAL	[80 - 120]	
Sol Orta Direk	LOKAL B.	[50 - 700]	İşlemli,
Sol Ön Direk	LOKAL B.	[50 - 1500]	BASAMAK KISMI, Kesme, Kaynak İşlemli, İşlemli,
Sol Üst Direk	ORIJINAL	[80 - 120]	
Sol Arka İç Direk	ORIJINAL	[50 - 70]	
Havuz Sacı	ORIJINAL		
Arka Panel	ORIJINAL		
Sağ Ön Direk	ORIJINAL	[50 - 70]	
Sağ Orta Direk	ORIJINAL	[50 - 70]	
Sağ Arka Direk	ORIJINAL	[80 - 120]	
Sağ Üst Direk	ORIJINAL	[80 - 120]	
Sağ Arka İç Direk	ORIJINAL	[50 - 70]	
Ön Panel	ORIJINAL		
Sol Ön Şasi	ORIJINAL		
Sağ Ön Şasi	ORIJINAL		
Sol Tüfek Sacı	ORIJINAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORIJINAL		
Sol Arka Şasi	ORIJINAL		
Sağ Arka Şasi	ORIJINAL		
Sol Taban Sacı	ORIJINAL		
Sağ Taban Sacı	ORIJINAL		
Sol Marşpiyel	ORIJINAL		
Sağ Marşpiyel	ORIJINAL		



VF1HJD20869674386 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

HASAR KAYDI DURUMU*

Durumu

Notlar

Hasar Kaydı Sorgusu*

Yapıldı

Araç Marka ve Model: DACIA DUSTER PRESTIGE PLUS 1.3 TURBO 150 EDC 4x2

Şasi No: ***4386

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
28.08.2025	Carpma	-
25.01.2024	ERP-Çarpma	27.593,78 TL
11.10.2023	Carpma	-

Bu sorgu 02.02.2026 11:38 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

Web No: 851238050515007944283405462

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/uy58>



VF1HJD20869674386 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB




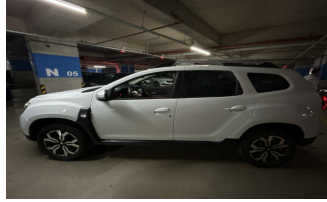













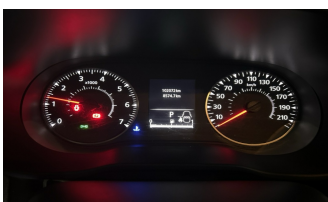

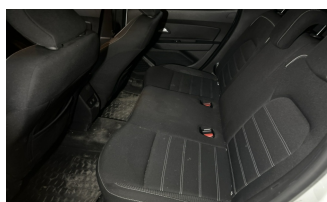
KONTROL	Durumu	Notlar
Ön Panjur	Kontrol Edildi	.
Ön Far Ve Sinyaller	Kontrol Edildi	.
Ön Cam	Kontrol Edildi	Orijinal
Sol Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Arka Stop Ve Lambalar	Kontrol Edildi	Orijinal
Sağ Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Benzin Depo Kapağı	Kontrol Edildi	Orijinal
Koltuk Ve Döşeme Durumu	Kontrol Edildi	Leke
Taban Halısı	Kontrol Edildi	Normal
Tavan Döşemesi	Kontrol Edildi	Normal
Paspasların Durumu	Kontrol Edildi	Yırtık
Akü	Kontrol Edildi	Var
Renk	Kontrol Edildi	Opak
Anahtar	Kontrol Edildi	Var
Ruhsat	Kontrol Edildi	Var
Araç Tipi	Kontrol Edildi	Binek
Yakıt	Kontrol Edildi	Benzin
Sağ Ön Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Sağ Arka Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Sol Ön Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Sol Arka Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Stepne Lastik	Kontrol Edildi	6mm
Sağ Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sağ Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Stepne Jant	Kontrol Edildi	Normal

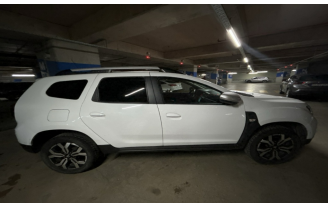

VF1HJD20869674386 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

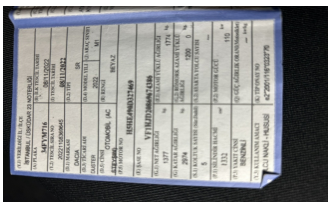

Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	Araç Fotoğrafları  7	Araç Fotoğrafları  8
Araç Fotoğrafları  9	Araç Fotoğrafları  10	Araç Fotoğrafları  11	Araç Fotoğrafları  12
Araç Fotoğrafları  13	Araç Fotoğrafları  14	Araç Fotoğrafları  15	Araç Fotoğrafları  16
Araç Fotoğrafları  17	Araç Fotoğrafları  18	Araç Fotoğrafları  19	Araç Fotoğrafları  20

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.



VF1HJD20869674386 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

KAPORTA / BOYA



Sağ Arka Çamurluk

KAPORTA / BOYA



Ön Tampon

KAPORTA / BOYA



Ön Tampon

KAPORTA / BOYA



Arka Tampon

Güvenilir



Detaylı



Taraflısız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play