



VF1HJD20169674424 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

Müşteri	A*****K	Telefon:	Tarih:	06.03.2026	Rapor No:	772251-00153
---------	---------	----------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi	Motor No: 1	Araç Fotoğrafları	
Plaka	34FYM727		
Marka Model: DACIA			
Model Yılı	2022		
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Otomatik		
Tescil / İlk Tescil	07.03.2026 / YOK		
Muayene Geçerlilik	06.03.2026		
Kasa Tipi	Otomobil / SUV 5 Kapı		
Renk: Beyaz			
Motor CC / Gücü	1(cc) / 1(kw)		
Kilometre	139.821		

Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: Var Problemsiz

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA	HASAR KAYDI DURUMU*	KONTROL
Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: A*****K Vergi / TC Numarası: Telefon:	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ İş Yeri Yetkilisi: KADİR KARAMAN Yetkili İmza:
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: 0325115592900010 TSE: 34-HYB-21692 Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 161/B Bayrampaşa/İstanbul




VF1HJD20169674424 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

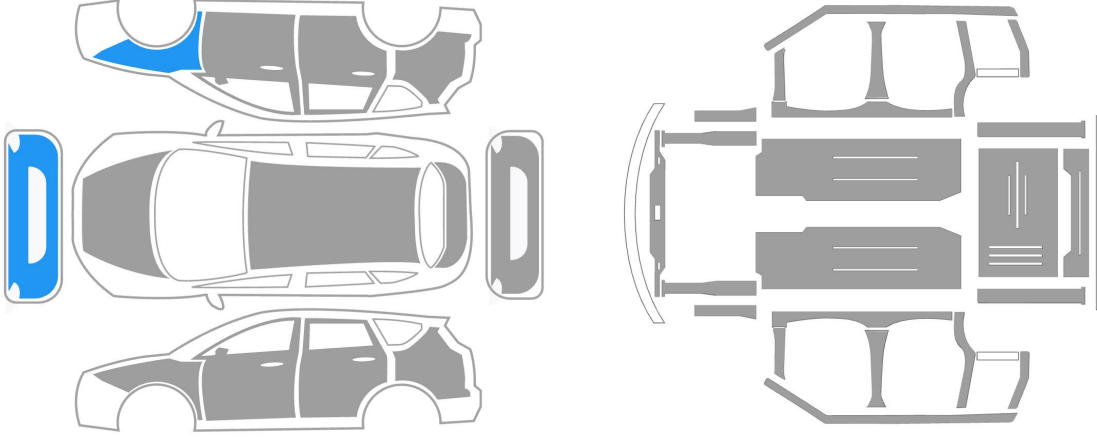

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(2) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJINAL	[100 - 120]	Ezik ve Gamzeler Var,
Kaput	ORIJINAL	[100 - 120]	
Sol Ön Çamurluk	ORIJINAL	[100 - 120]	
Sol Ön Kapı	ORIJINAL	[100 - 120]	
Sol Arka Kapı	ORIJINAL	[100 - 120]	
Sol Arka Çamurluk	ORIJINAL	[100 - 120]	
Bagaj	ORIJINAL	[100 - 120]	
Sağ Arka Çamurluk	ORIJINAL	[100 - 120]	
Sağ Arka Kapı	ORIJINAL	[100 - 120]	
Sağ Ön Kapı	ORIJINAL	[100 - 120]	
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI	[100 - 120]	Ayar Yapılmış, Boyalı,
Ön Tampon	BOYALI		Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	Plastik/Karbon		Çizik, Sürtme Var,



VF1HJD20169674424 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORIJINAL	[100 - 120]	
Sol Orta Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Sol Ön Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Sol Üst Direk	ORIJINAL	[100 - 120]	
Sol Arka İç Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Havuz Sacı	ORIJINAL		
Arka Panel	ORIJINAL		
Sağ Ön Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Sağ Arka Direk	ORIJINAL	[100 - 120]	
Sağ Üst Direk	ORIJINAL	[100 - 120]	
Sağ Arka İç Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Ön Panel	ORIJINAL		
Sol On Şasi	ORIJINAL		
Sağ Ön Şasi	ORIJINAL		
Sol Tüfek Sacı	ORIJINAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORIJINAL		
Sol Arka Şasi	ORIJINAL		
Sağ Arka Şasi	ORIJINAL		
Sol Taban Sacı	ORIJINAL		
Sağ Taban Sacı	ORIJINAL		
Sol Marşpiyel	ORIJINAL		
Sağ Marşpiyel	ORIJINAL		

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.



VF1HJD20169674424 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

HASAR KAYDI DURUMU*

Durumu

Notlar

Hasar Kaydı Sorgusu*

Yapıldı

Araç Marka ve Model: DACIA DUSTER PRESTIGE PLUS 1.3 TURBO 150 EDC 4x2

Şasi No: ***4424

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
28.01.2026	ERP-Çarpma	12.750,00 TL
13.01.2026	ERP-Çarpma	12.325,00 TL
05.01.2026	ERP-Çarpma	25.075,00 TL

Bu sorgu 06.03.2026 11:38 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/uy58>



VF1HJD20169674424 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB






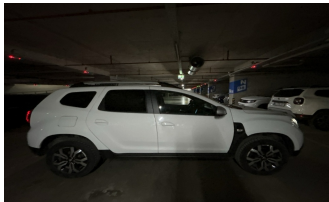












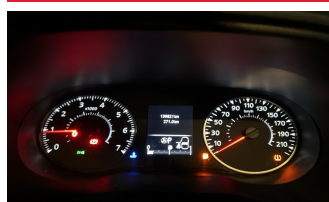
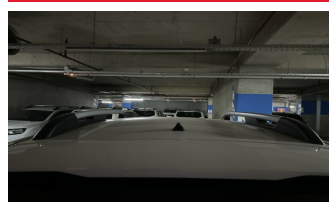
KONTROL	Durumu	Notlar
Ön Panjur	Kontrol Edildi	.
Ön Far Ve Sinyaller	Kontrol Edildi	.
Ön Cam	Kontrol Edildi	Değişmiş
Sol Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Arka Stop Ve Lambalar	Kontrol Edildi	Orijinal
Sağ Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Benzin Depo Kapağı	Kontrol Edildi	Orijinal
Koltuk Ve Döşeme Durumu	Kontrol Edildi	Leke
Taban Halısı	Kontrol Edildi	Yırtık
Tavan Döşemesi	Kontrol Edildi	Normal
Paspasların Durumu	Kontrol Edildi	Leke
Akü	Kontrol Edildi	Var
Renk	Kontrol Edildi	Opak
Anahtar	Kontrol Edildi	Var
Ruhsat	Kontrol Edildi	Var
Araç Tipi	Kontrol Edildi	Binek
Yakıt	Kontrol Edildi	Benzin
Sağ Ön Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sağ Arka Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sol Ön Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sol Arka Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Stepne Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sağ Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sağ Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Stepne Jant	Kontrol Edildi	Normal



VF1HJD20169674424 Şasi Numaralı Aracın

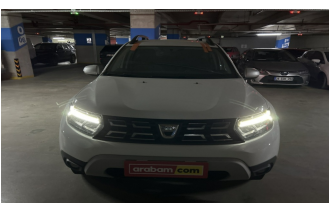Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	Araç Fotoğrafları  7	Araç Fotoğrafları  8
Araç Fotoğrafları  9	Araç Fotoğrafları  10	Araç Fotoğrafları  11	Araç Fotoğrafları  12
Araç Fotoğrafları  13	Araç Fotoğrafları  14	Araç Fotoğrafları  15	Araç Fotoğrafları  16
Araç Fotoğrafları  17	Araç Fotoğrafları  18	Araç Fotoğrafları  19	Araç Fotoğrafları  20

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.



VF1HJD20169674424 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

Araç Fotoğrafları



21

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

