



WAUZZZF29PN045510 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	A*****K	Telefon:	Tarih:	15.06.2026	Rapor No:	858051-00153
---------	---------	----------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi	Motor No: 1	Araç Fotoğrafları
Plaka	34V5476	
Marka Model: AUDİ A6		
Model Yılı	2023	
Yakıt / Şanzıman	DİZEL-ELEKTRİKLİ / Otomatik	
Tescil / İlk Tescil	16.06.2026 / YOK	
Muayene Geçerlilik	15.06.2026	
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı	
Renk: Siyah		
Motor CC / Gücü	1(cc) / 1(kw)	
Kilometre	166.092	

Çekiş Tipi: 4WD (Sürekli)

Yedek Anahtar: Var Problemsiz

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA	HASAR KAYDI DURUMU*	KONTROL
Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: A*****K Vergi / TC Numarası: Telefon:	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ İş Yeri Yetkilisi: KADİR KARAMAN Yetkili İmza:
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: 0325115592900010 TSE: 34-HYB-21692 Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 161/B Bayrampaşa/İstanbul

Bu rapor bilgilendirme amaçlı olup hukuki amaçla kullanılamaz. Alıcı satış öncesi aracın ekspertizini kendisi yaptırabilir.

İş Emri Başlama Zamanı: 14:00:52

İş Emri Bitiş Zamanı: 16:52:17


Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34V5476 | 15.06.2026 | No: 858051 | TSE: 34-HYB-21692



WAUZZZF29PN045510 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

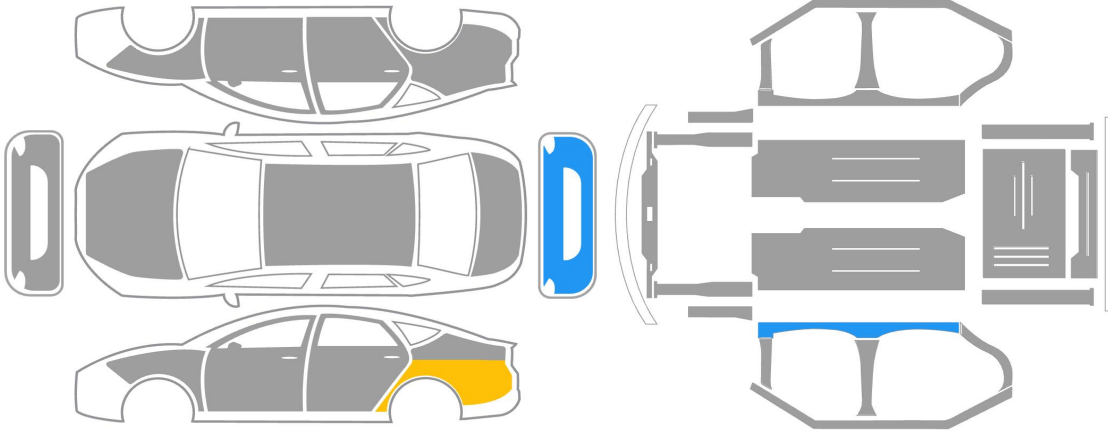

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(2) | ■ : Lokal Boyalı(1) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[100 - 120]	Sunroof Var,
Kaput	ORİJİNAL	[100 - 120]	Taş İzi Var,
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[100 - 120]	
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[100 - 120]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[100 - 120]	
Sol Arka Çamurluk	LOKAL B.	[100 - 220]	
Bagaj	ORİJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[100 - 120]	Çizik Var,
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[100 - 120]	
Ön Tampon	Plastik/Karbon		Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,



WAUZZZF29PN045510 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[100 - 120]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	BOYALI		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		



WAUZZZF29PN045510 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



HASAR KAYDI DURUMU*

Durumu

Notlar

Hasar Kaydı Sorgusu*

Yapıldı

Araç Marka ve Model: AUDI A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 DESIGN STRONIC

Şasi No: ***5510

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
05.11.2024	ERP-Çarpma	11.475,00 TL
12.09.2024	ERP-Çarpma	16.893,73 TL
13.07.2024	ERP-Çarpma	20.825,00 TL

Bu sorgu 15.06.2026 14:00 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

Sorgu No: 1885851710869181208666020726

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/uy58>

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ





WAUZZZF29PN045510 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



KONTROL	Durumu	Notlar
Ön Panjur	Kontrol Edildi	.
Ön Far Ve Sinyaller	Kontrol Edildi	.
Ön Cam	Kontrol Edildi	Orijinal
Sol Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Arka Stop Ve Lambalar	Kontrol Edildi	Orijinal
Sağ Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Benzin Depo Kapağı	Kontrol Edildi	Orijinal
Koltuk Ve Döşeme Durumu	Kontrol Edildi	Leke
Taban Halısı	Kontrol Edildi	Normal
Tavan Döşemesi	Kontrol Edildi	Normal
Paspasların Durumu	Kontrol Edildi	Leke
Akü	Kontrol Edildi	Var
Renk	Kontrol Edildi	Metalik
Anahtar	Kontrol Edildi	Var
Ruhsat	Kontrol Edildi	Var
Araç Tipi	Kontrol Edildi	Binek
Yakıt	Kontrol Edildi	Dizel
Sağ Ön Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sağ Arka Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sol Ön Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sol Arka Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Stepne Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sağ Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sağ Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Stepne Jant	Kontrol Edildi	Normal



WAUZZZF29PN045510 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları



2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları



6

Araç Fotoğrafları



7

Araç Fotoğrafları



8

Araç Fotoğrafları



9

Araç Fotoğrafları



10

Araç Fotoğrafları



11

Araç Fotoğrafları




12

Araç Fotoğrafları



13

Araç Fotoğrafları

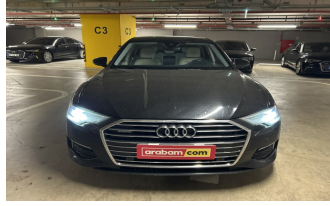

14

Araç Fotoğrafları




15

Araç Fotoğrafları




16

Araç Fotoğrafları

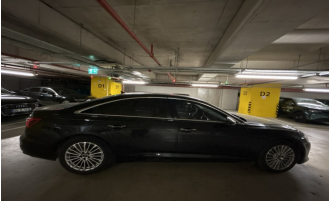

17

Araç Fotoğrafları

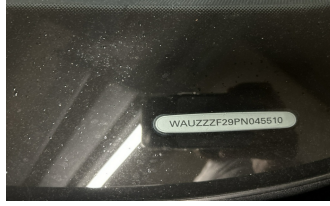

18

Araç Fotoğrafları



19

Araç Fotoğrafları



20



WAUZZZF29PN045510 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



21

KAPORTA / BOYA



Kaput

KAPORTA / BOYA



Sağ Arka Çamurluk

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

